

PRZYGOTOWANIE



Sprawdzenie koloru

Zawsze należy określić odpowiedni kolor lub wariant koloru. Należy to zrobić na najwcześniejszym możliwym etapie, najlepiej po dokonaniu wyceny naprawy. Najlepszą praktyką na tym etapie będzie wykonanie natrysku testowego.



Ochrona

Stosować odpowiednią ochronę dróg oddechowych (zalecane są maski z dostawą powietrza).



Czyszczenie

Wyczyścić zmywaczem silikonu, odtłuszczaczem bazy i/lub odtłuszczaczem antystatycznym W820 Antistatic Degreaser.



Bezpieczeństwo

Tylko do użytku profesjonalnego. TRZYMAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI. OSTRZEŻENIE! ZAWARTOŚĆ JEST PALNA. PARY I MGŁA MOGĄ BYĆ SZKODLIWE. WYWOŁUJE PODRAŻNIENIA SKÓRY I OCZU. Nie stosować produktów Prospray przed pełnym przeczytaniem i zrozumieniem kart danych bezpieczeństwa. Upewnić się, że wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie kart danych bezpieczeństwa oraz produktów chemicznych, z którymi mają kontakt. Producent zaleca stosowanie aparatu oddechowego z zasileniem powietrza podczas ekspozycji na pary lub mgłę. Używać odpowiedniej odzieży ochronnej, rękawic, okularów i osłony twarzy. Niniejsze informacje są dostarczane w dobrej wierze, lecz bez gwarancji. Podane tu informacje reprezentują obecny stan naszej wiedzy i służą jako przewodnik po naszych produktach i ich zastosowaniach; nie mają na celu zapewnienia określonych właściwości produktu lub zastosowań. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń na etykietach produktu.

PROCES APLIKACJI DLA KOLORÓW JEDNOLITYCH



Zastosowanie

Nanieść natryskowo 2–3 powłoki pojedyncze.



Odparowanie

Zapewnić około 2–5 minut na odparowanie rozcieńczalnika między powłokami, aż do uzyskania pełnego pokrycia.



Cieniowanie

Na obszarach zapodkładowanych i wymagających dodatkowego pokrycia nanieść najpierw pojedynczą lekką warstwę.



Czas schnięcia

Pozostawić do wyschnięcia przez 10–20 minut w 20°C przed dalszym pokryciem.

PROCES APLIKACJI DLA KOLORÓW EFEKTOWYCH



Zastosowanie

Wykonać natrysk 2–3 średnio mokrych powłok, zapewniając około 2–5 minut na odparowanie rozcieńczalnika między powłokami, a następnie natychmiast nanieść lekką powłokę. Nie obniżać ciśnienia powietrza przy końcowej powłoce. Umożliwić schnięcie przez 10–20 minut w 20°C przed dalszym pokryciem.



Odparowanie

Zapewnić około 2–5 minut na odparowanie rozcieńczalnika między powłokami.



Cieniowanie

Nanieść lekką powłokę, aby wyrównać wzór i orientację efektu. Oddalić pistolet natryskowy o dodatkowe 5–10 cm od panelu i nanieść jeszcze cieńszą powłokę w celu wycieniowania efektu.



Ustawienie pistoletu

	DYSZA (MM)	CIŚNIENIE POWIETRZA (BAR / PSI)
HVLP	1,2–1,4	2/29
HE	1,2–1,4	2/29



Czas schnięcia

Umożliwić schnięcie przez 10–20 minut w 20°C przed dalszym pokryciem.

AKTYWACJA BAZY



Aktywacja

W przypadku pojazdów wymagających wysokiego poziomu wydajności powłoki lakierniczej bazy Prospray można aktywować w następujący sposób:

8 części kolorowej bazy Prospray.

1 część utwardzacza Prospray

ICA-799

ICA-800

ICA-801

ICA-802

ICA-803

9 części rozcieńczalnika Prospray

ICR-1692

ICR-1693

ICR1694

A-116

A-118

A119

PROCES APLIKACJI WIELU KOLORÓW



Kolory jednolite lub efektowe mogą być zaklejane taśmą maskującą po 20 minutach odparowania w 20°C, a następnie można nanosić drugi kolor.